# 8. トラブルシューティング

# 1. 動かない。

原因 1	コントローラに電源が入っていますか?
	(電源投入時、IN P 表示が点灯していますか?)
対処	電源電圧および容量を確認し、電源を接続、投入して下さい。
	手動用 : 付属のACアダプタの接続と、電源スイッチのONを
	確認して下さい。(5.1を参照ください)
	自動機用:付属の電源ケーブルの接続を確認して下さい。
	(5.2を参照ください)

Ī	原因 2	モータ・センサケーブルが接続されていますか?
Ī	対処	側面のカバーを外し、コントローラとモータ・センサケーブルの接続を
		確認してください。

原因 3	ノイズにより誤動作した可能性があります。
対処	接地線の処理を確認してください。(7.4を参照ください)

ſ	原因 4	コントローラ内メモリ異常の可能性があります。
ſ	対処	電源を再投入しても、現象が変わらない場合はコントローラの故障と
		思われます。弊社へご連絡下さい。

原因 5	RUN・SOLコネクタが接続されていますか?(手動用)
対処	側面のカバーを外し、付属のRUN・SOLコネクタの接続を確認して
	ください。(11.2.2を参照ください)

原因 6	外部入出力ケーブルが接続されていますか?(自動機用)
対処	側面のカバーを外し、付属の外部入出力ケーブルの接続を確認して
	ください。(7.5を参照ください)

Ī	原因 7	動作指令 <run>入力がOFFになっていませんか?(自動機用)</run>
Ī	対処	動作指令 <run>入力がOFFしている間は、動作しません。</run>
		動作指令 <run>入力を確認して下さい。(7.6.2を参照ください)</run>

原因 8	整列停止 <pause>入力がONになっていませんか?(自動機用)</pause>
対処	整列停止 <pause>がONしている間は、動作しません。</pause>
	整列停止 <pause>入力を確認して下さい。(7.6.8を参照ください)</pause>

# 2. 振動が異常。(安定しない)

原因 1	電源電圧、容量が不足していませんか?
対処	電源電圧および容量を確認し、適正な電源をご用意ください。
	(6.4を参照ください)

	原因 2	モータ・センサケーブルの接触不良の可能性があります。
Ī	対処	側面のカバーを外し、コネクタのピン抜け等がないか、確認して
		ください。(11.2.1を参照ください)

### 3.ワークが進まない。

原因 1	ボウル固定ネジが緩んでいませんか?
対処	ボウル固定ネジを増し締めしてください。

原因 2	直進レールの各取付ネジが緩んでいませんか?
対処	直進レールの各取付ネジを増し締めしてください。

原因 3	ボウル内部や直進レールに、汚れや異物の付着がありませんか?
対処	汚れを確認し、清掃を行ってください。(6.1.3を参照ください)

原因 4	過負荷により脱調した可能性があります。
対処	ボウルや直進レールに過負荷となる原因(ワークの噛み込み、周辺機器
	との干渉等)を取り除いてください。

原因 5	パラメータが適正でない可能性があります。
対処	パラメータを変更された場合は弊社出荷時の初期値に戻して確認して
	ください。

### 4. レール上のワークが一杯になっても振動が停止しない。

原因 1	レールワーク検出センサがワーク有を検知できていますか?
対処	レールワーク検出センサのON・OFFを確認し、位置を調整して
	下さい。(6.3.2を参照ください)

原因 2	切り出し確認センサのランプがOFFしていますか?(手動用)
対処	切り出し確認センサのランプのON・OFFを確認し、シェードの
	位置を調整して下さい。(6.3.4を参照ください)

原因 3	連続運転 <cont>がONになっていませんか?(自動機用)</cont>
対処	連続運転 <cont>がONしている間は、停止しません。</cont>
	連続運転 <cont>入力を確認して下さい。(7.6.9を参照ください)</cont>

### 5.ワークを切り出しても送り振動をしない。(手動用)

原因 1	切り出し確認センサのランプが切り出し時にONしていますか?
対処	切り出し確認センサのランプのON・OFFを確認し、シェードの
	位置を調整して下さい。(6.3.4を参照ください)

### 6. レール上のワークが一杯になっても切り出し動作をしない。(自動機用)

Ī	原因 1	ソレノイドバルブにエアが供給されていますか?
ſ	対処	ホ・スの接続を確認し、適正なエアを用意して下さい。
		(5.2を参照ください)

原因 2	RUN・SOLコネクタが接続されていますか?
対処	側面のカバーを外し、付属のRUN・SOLコネクタの接続を確認して
	ください。(11.2.2を参照ください)

原因 3	先端ワーク検出センサがワーク無し(OFF)を検知できていますか?
対処	先端ワーク検出センサのON・OFFを確認し、位置を調整して下さい。
	(6.3.8を参照ください)

原因 4	整列停止 <pause>入力がONになっていませんか?</pause>
対処	整列停止 <pause>がONしている間は、動作しません。</pause>
	整列停止 <pause>入力を確認して下さい。(7.6.8を参照ください)</pause>

# 7.何度も切り出しをする。(自動機用)

原因 1	先端ワーク検出センサがワーク有り(ON)を検知できていますか?
対処	先端ワーク検出センサのON・OFFを確認し、エスケープユニットや
	先端ワーク検出センサの位置を調整して下さい。
	(6.3.7,6.3.8を参照ください)

# 8.エスケープからワークを取り出しても動作しない。(自動機用)

原因 1	先端ワーク検出センサがワーク無し(OFF)を検知できていますか?
対処	先端ワーク検出センサのON・OFFを確認し、位置を調整して下さい。
	(6.3.8を参照ください)

原因 2	整列停止 <pause>入力がONになっていませんか?</pause>
対処	整列停止 <pause>がONしている間は、動作しません。</pause>
	整列停止 <pause>入力を確認して下さい。(7.6.8を参照ください)</pause>